



FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE
PARACHUTISME

COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE

FICHE D'INFORMATION MATERIEL n° 9

Référence : YD/2001/

Date : 4 septembre 2001

OBJET : Non ouverture d'un conteneur secours

Matériel concerné : Sac-harnais OMEGA (Société Performance Variable)

Résumé de l'incident :

Suite à une libération et après extraction de la commande manuelle d'ouverture du parachute de secours, un parachutiste (BEES 1 - PAC - TANDEM) constate, après quelques secondes, qu'il est toujours en chute et que son conteneur de secours ne s'est que partiellement ouvert.

Il décide alors d'insérer sa main entre les rabats de fermeture du conteneur secours et provoque ainsi le départ de l'extracteur et le déploiement de la voilure secours. Fin d'épanouissement de la voilure à environ 150 m.

Sans la grande expérience de ce moniteur, cet incident aurait sans doute conduit à une issue fatale.

Analyse de l'incident :

Il n'a pas été possible pour l'instant de déterminer les causes de l'incident et une enquête technique est en cours.

Mesures à prendre :

- Par précaution, ouvrir sur table par action sur la commande manuelle d'ouverture (poignée) le conteneur secours des sacs-harnais OMEGA et vérifier le bondissement correct de l'extracteur
- Signaler sans délai à la FFP et à la Société Performance Variable tout retard ou non ouverture du conteneur secours ou tout bondissement insuffisant de l'extracteur
- Retirer du service le matériel défectueux.

Date d'application : Dès réception et avant le prochain saut.

Correspondant de la Société Performance Variable :

Pierre Henry STERZINAR : 04.95.36.38.97 - 06.09.88.43.69

Diffusion : Directeurs techniques - plieurs.

Association reconnue
d'utilité publique
par Décret du 2 mai 1986
sous la tutelle du Ministère
de la Jeunesse et des Sports
et affiliée au C.N.O.S.F

62 rue de Fécamp
75012 PARIS
N° SIRET 784 405 912 00014
APE 926 C
☎ 01.53.46.68.68
fax 01.53.46.68.70
3615 FFP
Email : ffp@ffp.asso.fr