



SERVICE BULLETIN

DATE:	7 JUILLET 1997, BULLETIN DE SERVICE n°SB-1532	nombre de pages : 2
SUBJECT:	MAINTIEN DES POIGNEES DE COMMANDES SANS VELCRO	
OBJET:	Information	

Matériel concerné :

Poignées de commandes sans velcro Talon 2 et Genera.

HISTORIQUE :

Un risque de difficulté, voire d'impossibilité de relâcher les demi-freins existe lorsque la boucle de la commande inférieure est conditionnée passant en-dessous de l'attache du cabillot, ou lorsque le loop de demi-freins passe sous le noeud formé par l'attache du cabillot dans la commande inférieure. Cette situation présente un danger potentiel quand un seul demi-frein est relâché, surtout sur les voiles dont la charge alaire est importante.

BULLETIN DE SERVICE :

Le diamètre d'ouverture du pontet de demi-frein sur la commande inférieure peut être réduit à 1,9 cm. Le diamètre du pontet peut être réduit par une couture du haut du pontet à la dimension désirée. La couture Zig-zag est préférée, mais pas obligatoire. Une couture à la main avec 2 ou plus de tours doublés et du fil poissé, à 3 brins ou plus résistant, suffira.

Le noeud qui forme l'attache au cabillot devrait être enfermé par le cabillot quand la boucle est réduite à 1,9 cm de diamètre d'ouverture. Le noeud peut être éliminé en faisant un strapping suivi d'une couture pour tenir le strapping en place.

MISE EN CONFORMITE :

AUCUNE- Ceci est un bulletin d'information uniquement.

EMETTEUR:

SANDY R. REID, PRESIDENT

Rigging Innovations Inc.
P O Box 86, ELOY AZ 85231, USA
Telephone: 520-466-2655
FAX: 520-466-2656

DESTINATAIRES:

Tous les propriétaires concernés par ce Bulletin de Service.
Tous les revendeurs de Rigging Innovations.
Toute publication parachutiste.
Aero Clubs Nationaux, Section Parachutisme.
Organisations de Parachutisme militaire.