

## Produits concernés: Parachute de sauvetage FLEXPACK

**P/N: P 512 (XX) (XX)**

**N° de Série: Tous**

### Constations:

Des utilisateurs ont signalé un blocage de la poignée de déclenchement de la voile de secours lors du test de déclenchement avant repliage périodique.


### Analyse:

La mise en place de la poignée de déclenchement dans son logement a été incorrectement exécutée. Après manipulation, le mou résiduel du câble de la poignée, normalement libre, a formé une boucle qui est venue crocheter l'ergot du collier de sertissage de l'embout de la gaine métallique de déclenchement. (Cf photos 1,2 & 3)



**Lors de la tentative de déclenchement  
ci-contre:**

**La traction sur la poignée de secours  
devient impossible, la boucle de câble  
étant crochétée, sous le plastron, par  
l'ergot de fixation de la gaine.**

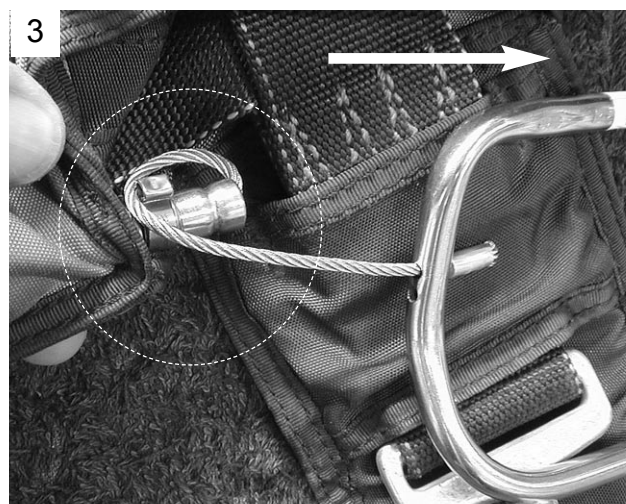

## Actions obligatoires avant toute utilisation

**Controler impérativement la mise en place de la poignée de secours dans son logement en utilisant la check list suivante:**

- Cheminement direct du câble: de la sortie de la gaine jusqu'à l'embout de butée de câble.
- Poignée insérée entre les 2 velcros de maintien (et non dessous).
- Coude de la poignée orienté vers l'extérieur (étiquette d'identification non visible).
- Mou du câble, longueur approximativement 10 cm, totalement libre ( non insérée entre les velcros).

