



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

COMMISSION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

FICHE D'INFORMATION MATERIEL N°22

Référence : JMS / 06 / 1427

Date : 21 Juillet 2006

Emetteur: Eric FRADET

OBJET : Rupture des estropes (points d'attache) de voile

Matériels concernés : Voilures principales SOLO, PILOT et Tandem A2 de chez AERODYNE.


Texte : Alertée par des utilisateurs dont les drisses de liaison extracteur/voile se sont séparées de leur voile SOLO lors de l'ouverture, ainsi que par des observations d'amorces de décousure des estropes de voilures PILOT, la Commission Technique et Pédagogique a consulté la société AERODYNE sur le type de construction employé pour les estropes.

Les conséquences d'une faiblesse de montage (manque de renfort) entraînent des décousures pouvant provoquer la désolidarisation totale de l'attache et la perte de l'ensemble drisse de liaison, sac de déploiement, extracteur hand deploy.



POUR AFFICHAGE

Répondant à notre demande, l'industriel nous a adressé un bulletin technique de modification que nous joignons ci dessous.

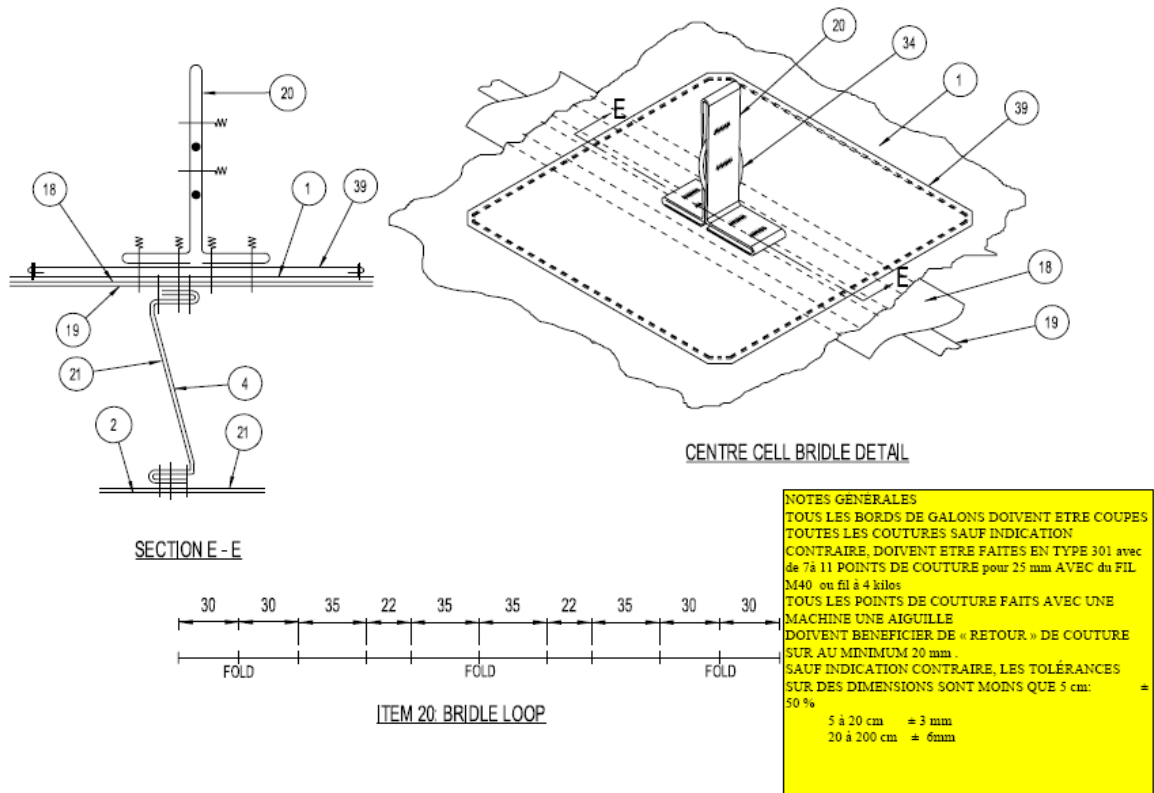

Recommandations:

- surveiller à chaque saut l'estrope de la voilure
- rechercher des amorces de décousure

En cas de décousure, contacter le représentant AERODYNE local ou Arnold COLLENTEUR au 00 31 65 51 709 27 ou par e-mail a.collenteur@aerodyne-int.com

Date d'application : Affichage immédiat pour information aux propriétaires

DIFFUSION :

- Directeurs Techniques
- Moniteurs
- Plieurs / Réparateurs
- Tout Public
- Aerodyne Research

POUR AFFICHAGE