



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél: 01.53.46.68.68 - Fax: 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web: www.ffp.asso.fr

**COMMISSION TECHNIQUE ET
PEDAGOGIQUE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 164**

Réf.: JMS/08/2165

Date: 19 décembre 2008

Emetteur: FFP

Objet: Contrôle des butées de glisseur

Matériels concernés: Toutes les voilures de secours de la société Parachutes de France.

Texte:

Lors d'un contrôle avant pliage d'une voilure de secours, il a été constaté l'absence d'un anneau métallique, inséré en bas du stabilisateur, servant de butée au glisseur.

Les investigations menées en interne par Aérazur montrent que cette anomalie de construction semble être un cas isolé.

En l'absence de butée de glisseur, durant la phase d'ouverture, les pattes d'attaches de certaines suspentes peuvent passer à travers les œillets du glisseur entraînant le blocage de celui-ci et interrompant la séquence d'ouverture du secours

Vous trouverez ci-dessous Un **service Bulletin** de la société Aérazur

Actions: contrôle systématique de la présence de pastilles ou d'anneaux métalliques servant de butée de glisseur.

Vous voudrez bien informer la FFP ainsi que la société Aérazur de toute anomalie constatée à ce sujet.

Personnel qualifié: plieurs.

Date d'application: lors du prochain pliage de secours.



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél: 01.53.46.68.68 - Fax: 01.53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web: www.ffp.asso.fr

<p>AERAZUR 2 rue Maurice Mallet 92130 Issy les Moulineaux Tél : +33 (0)1 41 23 23 23 Fax : +33 (0)1 46 48 83 41</p>	<p>SERVICE BULLETIN Title : Reserve Canopy Control Titre: Contrôle des voilures de secours</p>	<p>BS 25-63-46 Date: 12/12/2008 Page 1/1</p>
---	---	--

Block 1	<u>Données d'application</u>
<p>a) Applicabilité b) Raison c) Description d) Application e) Approbation f) Main d'œuvre g) Masse & centrage h) Référence i) Publication concerné j) Interchangeabilité</p>	<p>: Toutes les voilures de secours de la marque Parachutes de France. : Contrôle des voilures de secours avant pliage. : Lors du pliage de la voilure de secours d'un parachute d'entraînement des forces Armées Françaises, l'opérateur a observé l'absence d'un anneau de butée de glisseur dans son gousset. ⇒ Toutes les voilures disponibles du même modèle ont été contrôlées par les forces armées. ⇒ Le processus de contrôle a été audité sur le site de production. ⇒ Les voilures en stock chez le fabricant ont été contrôlées. En l'absence d'un nouveau cas, il a été conclu à un cas d'espèce. : A titre de précaution, il est recommandé, au prochain contrôle périodique des voilures de secours (tout type), de vérifier la présence des anneaux de butée et de mentionner ce contrôle sur les documents de la voilure. : Le contenu technique de cette note d'information a été approuvé par AERAZUR en accord avec le Part 21. : Plieur de voilure de secours suivant la réglementation locale. : Non applicable. : Non applicable. : Manuel d'utilisation de la voilure concernée. : Non applicable.</p>
Block 2	<u>Information concernant le matériel</u>
<p>c) Matériaux d) Fournisseur</p>	<p>: Non applicable. : AERAZUR /Parachutes de France, 2 rue Maurice Mallet, 92130 Issy les Moulineaux, France E-mail : infopdf@zodiac.com Tel : +33 (0)1 41 23 23 23, Fax : +33 (0)1 46 48 83 41.</p>
Block 3	<u>Instruction d'application</u>
Non applicable.	
Block 4	<u>Diffusion</u>
DGAC – GSAC – FFP – ARZ – Distributeurs – Utilisateurs.	

Diffusion: Président F.F.P.

- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Aérazur
- Plieurs / réparateurs
- Etats Majors de l'Armée de Terre, Armée de l'Air et de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- B.S.A.P
- C.E.V.A.P
- B.S.M.A.T Montauban
- D.T.M.P.L Orléans
- FCSAD
- DGAC Monsieur JOUBERT
- DGA Monsieur PERRIN
- Direction des Sports Monsieur MORLET
- Paramag
- FFP Contacts