



**FEDERATION FRANÇAISE DE
PARACHUTISME**
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70
e-mail : ffp@ffp.asso.fr Web : www.ffp.asso.fr

CONSEIL SECURITE
CIRCULAIRE DE SECURITE N°190

Réf.: 14.1190

Date: 25/03/2013

Emetteur: FFP

Objet: Etanchéité des VIGIL 2.

Matériels concernés: Déclencheurs de sécurité VIGIL 2.

Texte: La FFP a été informé d'incidents d'étanchéité survenus sur des déclencheurs de sécurité VIGIL 2. Suite à des atterrissages dans l'eau, deux boîtiers principaux ont été découverts corrodés et hors d'usage. Le conseil sécurité a pris contact avec le constructeur. Il nous a communiqué les éléments suivants :

1. Le VIGIL II civil à un boîtier dont l'étanchéité est fortement limitée (max 0.5m) et qu'il est très difficile de garantir à 100% cette étanchéité sur tous les appareils sortant de production.
2. Lors de l'impact, les pressions enregistrées peuvent être largement supérieures à celles de 0,5m de profondeur, ce qui dans ce cas est probablement la cause du problème d'étanchéité.

Action: La FFP **recommande vivement** de faire expertiser par le constructeur tous les VIGIL 2 qui subiront une immersion suite à un posé dans l'eau, **et ce quelle que soit la profondeur d'immersion.**

Personnel qualifié: Tous publics.

Date d'application: dès réception.

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

