



**FEDERATION FRANÇAISE DE  
PARACHUTISME**  
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS  
Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70

e-mail : [ffp@ffp.asso.fr](mailto:ffp@ffp.asso.fr)

Web : [www.ffp.asso.fr](http://www.ffp.asso.fr)

## FLASH SÉCURITÉ

Réf : FB/13.1069

Date : 23 mai 2014

**OBJET** : Rupture de poignées de commandes PF.

**Matériels concernés** : Poignées de commandes pour mini-élévateurs Parachutes de France.

**Texte** : Le conseil sécurité a été informé de plusieurs cas de rupture de poignée de commande principale pour mini-élévateurs Parachutes de France. Après analyse, le retour de sangle, pris dans la couture Bartack près de l'aiguille, apparaît trop court sur certaines commandes. Cela engendre un effilochement ainsi qu'une désolidarisation de la sangle lors de la mise en tension durant la mise en œuvre de la voile ou de la phase d'arrondie lors du posé.



**Actions** : Inspecter visuellement l'assemblage de la commande de manœuvre placé en dessous de l'aiguille. L'excédent de retour de sangle ne doit pas être inférieur à 5mm après la couture. Dans le cas contraire, la commande de manœuvre doit être déposée dans l'attente d'une décision.

Le constructeur a été informé de la situation.

**Personnel qualifié** : Tous personnels

**Date d'application** : Avant le prochain saut.



**FEDERATION FRANÇAISE DE  
PARACHUTISME**  
**62 rue de Fécamp - 75012 PARIS**  
**Tél : 01.53.46.68.68 - Fax : 01.53.46.68.70**

**e-mail : [ffp@ffp.asso.fr](mailto:ffp@ffp.asso.fr)**

**Web : [www.ffp.asso.fr](http://www.ffp.asso.fr)**

**DIFFUSION :**

- Président F.F.P.
- D.T.N.
- Directeurs Techniques
- Constructeur concerné
- Plieurs, réparateurs
- Etats Majors de : l'Armée de Terre - l'Armée de l'Air - de la Marine
- Membres de la C.T.P.
- C.E.V.A.P.
- E.T.A.M.A.T Montauban
- DGAC Monsieur JOUBERT
- DGA Monsieur PERRIN
- Direction des Sports
- Paramag
- FFP Contacts