



FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp 75 012 Paris

Tél.: 01 53 46 68 68

E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr

INFORMATION SÉCURITÉ

Réf : 21.0036

Date : 20 janvier 2021

OBJET : RISQUE DE BLOCAGE DU CONTENEUR SECOURS DES SAC-HARNAIS VECTOR SE, EN CAS D'OUVERTURE DU SECOURS « SEC ».

Contexte : Lors d'une séance de repliage de secours annuel, le plieur constate que plusieurs conteneurs de secours activés manuellement ne s'ouvrent pas ou s'ouvrent avec du retard après avoir été sollicités.

Les sacs-harnais concernés sont de type Vector SE 360-2 fabriqués en 2020 et Vector SE 355 fabriqués en 2016.

L'analyse des incidents a mis en évidence que le blocage provenait du positionnement de la languette latérale du rabat cache aiguille de secours, sous le rabat n°5 en lieu et place d'endessous le rabat supérieur.

Ce repositionnement augmentait drastiquement le dégagement du rabat cache-aiguille de secours et par conséquent pouvait induire des retards plus ou moins importants d'ouverture des rabats du conteneur de secours.

Quand les languettes du rabat cache-aiguille de secours sont correctement positionnées sous le seul rabat de protection supérieur, l'ouverture manuelle du conteneur de secours n'est **PAS** altérée.

Dans l'attente d'une analyse complémentaire du constructeur UPT, intégrant tous les paramètres pouvant être à l'origine de ces incidents (influence du placement, de la forme et des dimensions des languettes du rabat cache aiguille de secours, rigidité de la fenêtre de visite, emplacement des œillets de rabat latéral, longueur de la bouclette, etc), nous vous demandons :

- de n'utiliser les matériels concernés qu'avec la certitude que les languettes du rabat cache-aiguille de secours soient positionnées sous le **seul** rabat de protection supérieur.

Il est de la responsabilité du propriétaire, du loueur, du moniteur de s'assurer que le parachute Vector SE soit utilisé par l'élève dans des conditions normatives.

Date d'application : immédiate